




Verhelpen overheat error op de Rexener PR200

En overheat error kan voorkomen als er te weinig waterflow op de heater is geweest, en daardoor de heater de warmte niet kwijt kan. Deze error dient handmatig te worden gereset op de overheatsensor.

1. Neem de stekker uit het contact! Weet zeker de de heater stroomloos is

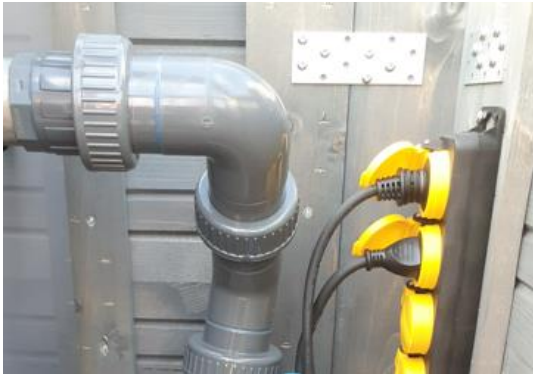

2. Schroef de onderste plaat van de heater weg.



Wij adviseren de onderste plaat weg te nemen, hiermee voorkomt u beschadiging aan het display en de kabels en stekkers achter het display.

3. U ziet het de brander en de onderkant van de boiler.
De sensor bevindt zich bovenaan de boiler, achter het display. Tussen de 2 kabelschoentjes zit een rood resetknopje. Druk deze knop in. U voelt een lichte klik.



4. Plaats de onderste plaat terug
5. Voorzie de heater weer van de spanning door de stekker in het contact te steken.

